

المسؤول عن صهر البلاستيك ودفعه عبر (Extruder - الطارد) هذا الجزء هو أحد المكونات الأساسية في رأس الطابعة الفوهة للطباعة.

١. ما هو الأنبوب الساخن (Heating Cartridge)؟

عند مرور (Heating Block) هو عبارة عن سخان كهربائي صغير أسطواني الشكل، مصمم ليدخل داخل كتلة التسخين ، مما يؤدي إلى (Nozzle) تيار كهربائي فيه، يسخن بسرعة وكفاءة عالية، لينقل الحرارة إلى الكتلة المعدنية ثم إلى الفوهة ، صهر الخيط البلاستيكي (الفيلامنت).

<https://www.the3dprinterbee.com/wp-content/uploads/2021/12/3D-Printer-Hotend-Exploded-View.jpg>

- **(Power Supply) يجب أن يتطابق تماماً مع جهد مصدر الطاقة.** هذا هو الجهد الكهربائي الذي يعمل به: فولت 12 للطابعة (Power Supply).
- هذه هي القدرة الكهربائية (الطاقة). ببساطة، تشير إلى مدى سرعة وسخونة السخان. الـ 30 واط تعتبر: واط 30. PLA و ABS شائعة وقوية بما يكفي لمعظم أنواع البلاستيك مثل.

٢. مكونات رأس الطابعة ذات الصلة (The Hotend Assembly)

لفهم مكان عمل الأنبوب الساخن، يجب معرفة المكونات المحيطة به:

1. (موضوعنا) هو مصدر الحرارة: (Heating Cartridge) الأنبوب الساخن.
2. قطعة صغيرة بجانب الأنبوب الساخن، وظيفته قياس درجة الحرارة وإرسالها (Thermistor) مستشعر الحرارة للوحة التحكم (المايكرو) لضبطها.
3. كتلة معدنية (عادة من الألومنيوم) يثبت بداخلها الأنبوب الساخن وفي أسفلها (Heating Block) كتلة التسخين الفوهة.
4. فتحة معدنية في أسفل الكتلة، يخرج منها البلاستيك المصهور: (Nozzle) الفوهة.
5. جزء به زعانج معدنية، وظيفته منع انتقال الحرارة لأعلى وإذابة الفيلامنت قبل (Heat Sink) مشعاع التبريد الألوان.

٣. الأعطال الشائعة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحل
لا يسخن إطلاقاً	- كابل الكهرباء مفكوك أو مقطوع. - عطل في الأنبوب الساخن نفسه (احترق). - MOSFET عطل في - على لوحة التحكم (مشكلة خطيرة).	1. افصل الطابعة عن الكهرباء. 2. افحص التوصيلات. 3. قم بقياس مقاومة الأنبوب الساخن بجهاز باستخدام (المقاومة يجب أن تكون حوالي 4.8 أوم . الملتيميتر إذا $R = V^2/P \rightarrow 12^2 / 30 = 144 / 30 = 4.8$ أوم). قانون كانت المقاومة "لانهاية" (مفتوحة الدائرة) فهو تالف ويجب استبداله.
لا يصل إلى درجة الحرارة المطلوبة أو التسخين بطيء	- استخدام أنبوب ساخن Vمثلاً 24 بجهد خاطئ (V). على طابعة 12 أنبوب ساخن بقدرة أقل من المطلوب. - مروحة التبريد على - الكتلة قوية جداً.	- (12V). تأكد من مواصفات الأنبوب الساخن. - تأكد من أن مروحة التبريد لا تهب مباشرة على كتلة التسخين.
ارتفاع درجة الحرارة (Thermal Runaway)	- الأنبوب الساخن غير مثبت بإحكام في الكتلة. - عطل في مستشعر الحرارة (الثيرمستور).	- تأكد من تثبيت الأنبوب الساخن بإحكام لضمان نقل جيد للحرارة. - هذه . افحص مستشعر الحرارة واستبدله إذا لزم الأمر - !المشكلة خطيرة وقد تسبب حريقاً
تسريب البلاستيك من أعلى كتلة التسخين	- لم يتم ربط الفوهة (Heat Break) والأنبوب الداخلي بإحكام عند التركيب.	هذا ليس عطباً في الأنبوب الساخن نفسه، لكنه مشكلة شائعة في التجميع. يجب فك الأجزاء وتنظيفها وإعادة تركيبها بإحكام.

نصائح السلامة والأهمية .

- **افصل التيار الكهربائي دائماً قبل فحص أو استبدال الأنبوب الساخن.** فهو يسخن لدرجات حرارة عالية جداً (أكثر من 200°م) وخطورة الصعق الكهربائي موجودة.
- تأكد من أن الطابعة موصولة بالأرضي بشكل صحيح: **(الأرضي)**
- لا تلمس رأس الطابعة عندما يكون ساخناً.

- استخدام أنبوب بجهد أو قدرة غير مناسبة قد (12V, 30W) استبدل الأنبوب التالف بأخر بنفس المواصفات تماماً .
يتلف لوحة التحكم أو يتسبب في حريق

عند الشراء .هـ

:ابحث عن هذه الكلمات على مواقع البيع

- 12V 30W Heater Cartridge
- 3D Printer Hotend Heater
- سخان الطابعة ثلاثية الأبعاد
- D هيتز طابعة 3

